

Novopan Klimagulve

FAQ om fejl og mangler

TYPISKE FEJL OG MANGLER VED GULVOPBYGNINGEN

De fleste spørgsmål om fejl og mangler ved Klimagulve drejer sig om forhold, der har relation til udførelsen f.eks. lyde fra gulvkonstruktionen, manglende planhed i det færdige gulv og egnede varmerør – forhold der ofte kan afhjælpes i forbindelse med monteringen.

Fejl og mangler		Afhjælpning
1.	Varmerøret knirker i varmefordelingsplader	Kontroller at der er anvendt et egnet 5 lags varmerør med indvendig iltspærre iht. monteringsanvisningen
2.	Lunker på undergulvet	Varmefordelingspladerne deles, så de følger gulvet, og ligger fast i sporet.
3.	Varmefordelingsplader »ligger dårligt« i sporet	Kontroller at der er anvendt egnede varmefordelingsplader iht. monteringsanvisningen, f.eks. Novopan varmefordelingsplader
4.	Varmefordelingsplader knirker i sporet	Der skal være »luft« under bunden af varmefordelingspladen, anvend f.eks. Novopan varmefordelingsplader
5.	Størknede lim i bunden af spor ved endsamling af klimagulvplader	Størknede limrester fjernes med et stemmejern
6.	Spor »tander« i pladesamlinger	Varmefordelingspladen deles lige over pladesamling og stykkerne trækkes fra hinanden, så der bliver ca. 20 mm afstand
7.	Snavs i spor før lægning af varmefordelingsplader	Støvsug alle spor i Klimagulvet og fjern alle faste forureninger mekanisk, f.eks. med et stemmejern
8.	Varmerør ligger løse, evt. med knirkelyd	Varmefordelingsplade udskiftes med en ny, eller eksisterende plade tages op, sammenklemmes i Ohm-formen og genmonteres
9.	Blødt eftergiveligt overgulv	Mellemlag af foam er anvendt mellem varmefordelingsplader og overgulv – bør erstattes med guldulv
10.	Alupex varmerør buler i varmefordelingsplader	Røret løsnes let og understøttes med et par brædestykker, hvorefter røret forsigtigt presses og rettes – eller udskiftes med 5-lags Pert/Pex varmerør
11.	Varmerør knirker i varmefordelingsplader	Er temperaturen under 18 grader bør varmesystemet tændes, se også pkt. 1
12.	Varmerør knirker i vendespor	Kontroller vendespor for jævn runding og foreskrevet bredde på fræsningen, og at varmefordelingsplader er monteret mindst 20 mm fra vendespor. Varmerør må ikke ligge i spænd eller »gnave« på grater, se også pkt. 1
13.	Slanger rejser sig i vendespor	Kontrol under montering at varmerør ligger nede i vendesporet – ellers omlæg røret. Eventuelt, læg guldulv over røret i vendesporet og fastgør et stykke alu-plade over varmerøret for at holde det nede
14.	Lyde fra varmerørene ved ændring af fremløbstemperatur	Shunt justeres af VVS-montør
15.	Overgulv er konkav (vaskebræt facon)	Kan skyldes byggefugt i Klimagulvpladen pga. manglende afdækning i byggeperioden, eller et meget tørt indeklima
16.	Overgulv er konveks (skyder ryg)	For høj fremløbstemperatur, eller et meget fugtigt indeklima (evt. manglende eller fejlbehæftet shunt-installation)
17.	Svømmende Klimagulv på EPS knirker	Manglende glidelag, PE-folie eller guldulv mellem EPS og Klimagulv og/eller tilsvarende mangel mellem EPS og undergulv af træ/træplader

Forudsætning: At der er anvendt 5 lags PERT/PEX varmerør med indvendig iltspærre egnet til varmefordelingsplader, samt godkendte Ohm-formede varmefordelingsplader svarende til Novopan varmefordelingsplader, for at opnå korrekt montering og optimal varmefordeling.

Fakta #20

Læs vejledningen grundigt igennem inden du går i gang.

ANSVARSRASKRIVELSE

Novopan Klimagulv og Spaandex væg/gulvplader bliver fremstillet under omhyggelig kvalitetskontrol. Produkter fra Kronospan er under kontinuerlig udvikling, og de tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer. I øvrigt henvises til gældende salgs- og leveringsbetingelser. Seneste aktuelle version er altid tilgængelig på kronospan-dk.dk.

2024 © Kronospan [Nexttool, v.1, 07/2024]

kronospan
NOVOPAN TRÆINDUSTRI

KRONOSPAN ApS Pindstrup
8550 Ryomgaard · T +45 8974 7400
sales@kronospan-dk.dk · www.kronospan-dk.dk